

# Výměna zkušeností

## Převinutí cívek relé a elektromagnetů

Poškodi-li se vinutí relé nebo elektromagnetu, nebo je-li je potřeba použít pro jiné napětí nebo pro jiný druh proudu, potřebujeme původní vinutí přepracovat a navinout pro nové poměry. Přitom je potřeba zachovat stejný magnetický tok a stejné místo pro vinutí.

Snadněji řešitelný je případ, kdy známe údaje původního vinutí. Jsou to napětí  $U$ , proud  $I$ , činný odpor  $R$ , počet závitů  $N$ , průměr holého vodiče  $d$ , kmitočet  $f$  nebo úhlový kmitočet  $\omega = 2\pi f$ . Dále při odvození vztahů pro přepracování budeme počítat s indukčností  $L$  a impedancí  $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$ .

Obtížnější je případ, neznáme-li údaje vinutí nebo nemá-li cívka žádné vinutí. V tom případě cívku plně navineme pomocným vinutím, a napětí nařídíme na velikost, při níž relé nebo elektromagnet správně funguje. Takto zjištěné údaje pomocného vinutí potom přepracoveme na napětí a druh proudu, pro které má být cívka určena po převinutí.

Obvyklej převinujeme cívku pro stejný druh proudu, ale pro jiné napětí. Pro úplnost však odvodíme i vztahy pro přepracování střídavého napětí jiného kmitočtu. V dálce uvedených vztazích označíme výpočtové veličiny původního vinutí indexem 1, a veličiny nového vinutí indexem 2.

Nejprve odvodíme vztahy pro převinutí cívky určené pro střídavé napětí  $U_1$ , jejíž proud je  $I_1$ , činný odpor  $R_1$ , úhlový kmitočet  $\omega_1$  nebo kmitočet  $f_1$ , počet závitů  $N_1$  a průměr (holého) vodiče  $d_1$ . Tato cívka má být převinuta pro nové napětí  $U_2$ , proud  $I_2$ , a nový úhlový kmitočet  $\omega_2$ , případně kmitočet  $f_2$ . Takový obecný případ není častý, ale mohl by se vyskytnout např. u cívky určené pro kmitočet  $f_1 = 60$  Hz, a jež má být nově určena pro kmitočet  $f_2 = 50$  Hz nebo naopak.

Magnetický tok bude u převinuté cívky stejný, bude-li v obou případech stejné magnetomotorické napětí

$$N_1 I_1 = N_2 I_2 \quad (1)$$

neboli

$$\frac{N_1 U_1}{\sqrt{R_1^2 + \omega_1^2 L_1^2}} = \frac{N_2 U_2}{\sqrt{R_2^2 + \omega_2^2 L_2^2}} \quad (2)$$

Protože činný i indukční odpor převinuté cívky ještě neznáme, vyjádříme je veličinami původního vinutí

$$R_2 = R_1 \frac{N_2}{N_1} \cdot \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^2 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \omega_2 L_2 &= \omega_1 L_1 \frac{N_2^2}{N_1^2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \cdot \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 \cdot (\omega_1 L_1) \\ &= \frac{f_2}{f_1} \cdot \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 \cdot (\omega_1 L_1) \end{aligned} \quad (4)$$

Dosadíme-li (3) a (4) do (2), dostaneme pro nový průměr vinutí

$$d_2 = d_1 \frac{\sqrt{R_1 I_1}}{\sqrt{U_2^2 - \left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 (U_1^2 - R_1^2 I_1^2)}} \quad (5)$$

a pro nový počet závitů

$$N_2 = N_1 \sqrt{\frac{U_2^2 - R_1^2 I_1^2 (d_1/d_2)^4}{\left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 (U_1^2 - R_1^2 I_1^2)}} \quad (6)$$

Rovnice (5) a (6) jsou na sobě závislé, neboť jedna je odvozena z druhé, a nemůžeme proto z nich vypočítat obě neznámé veličiny  $d_2$  a  $N_2$ .

Přibereme proto na pomoc podmínku, že po převinutí bude cívka zaplněna stejným celkovým průřezem mědi, tedy

$$N_1 d_1^2 = N_2 d_2^2 \quad (7)$$

což předpokládá stejný činitel plnění mědi místa pro vinutí v obou případech. Dosadíme-li (7) do (5) a (6), dostaneme

$$d_2 = d_1 \frac{\sqrt{R_1^2 I_1^2 + \left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 (U_1^2 - R_1^2 I_1^2)}}{\sqrt{U_2}} \quad (8)$$

$$N_2 = N_1 \frac{U_2}{\sqrt{R_1^2 I_1^2 + \left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 (U_1^2 - R_1^2 I_1^2)}} \quad (9)$$

Tyto vztahy umožňují přepracovat vinutí pro střídavý proud jiného napětí a jiného kmitočtu. Pro další, běžnější a jednodušší případy je nyní upravíme.

Je-li cívka určena pro napětí stejného kmitočtu jako před převinutím, je  $f_2 = f_1$  a potom je

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{U_1}{U_2}} \quad (10)$$

$$N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} \quad (11)$$

Má-li být cívka původně určená pro střídavé napětí s kmitočtem  $f_1$ , použita pro stejnosměrné napětí  $U_2$ , dosadíme  $f_2 = 0$  do (8) a (9) a dostaneme

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{R_1 I_1}{U_2}} \quad (12)$$

$$N_2 = N_1 \frac{U_2}{R_1 I_1} \quad (13)$$

Má-li být cívka původně určená pro stejnosměrné napětí  $U_1$  nové určená pro střídavé napětí  $U_2$  s kmitočtem  $f_2$ , neznáme údaje charakterizující její indukčnost. V tom případě cívku připojíme na střídavé napětí kmitočtu  $f_2$  a velikost napětí nařídíme na hodnotu  $U_1$  při níž relé nebo elektromagnet správně funguje. Potom při stejnosměrném napětí změříme (činný) odpor  $R_1$ . Neznáme cívka žádné vinutí, poslouží nám pomocné vinutí, které navineme libovolným vodičem a potom přepracoveme a převineme pro napětí  $U_2$  podle vztahů (10) a (11). Podmínkou ovšem je, aby relé nebo elektromagnet nebyl nevhodný pro střídavý proud, tj. aby se nadměrně neoteploval a aby jeho kotva nevibrovala.

Konečně pro přepracování vztahy (10) a (11) a (12) a (13) a dosadíme  $R_1 I_1 = U_1$  do (12) a (13) a dostaneme výrazy

$$d_2 = d_1 \sqrt{\frac{U_1}{U_2}} \quad (14)$$

$$N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} \quad (15)$$

jež jsou formálně shodné s výrazy (10) a (11).

Při vlastním přepracování vinutí nejprve vypočítáme nový průměr vodiče  $d_2$  a ten zaokrouhlíme na nejbližší výrábenou velikost. Protože vyráběné průměry jsou odstupňovanými poměrně husté, vzniklá chyba bude velmi malá.

Zkontrolujme ještě oteplení převinuté cívky. Za předpokladu, že oteplení cívky s původním vinutím vyhovovalo, bude pro teplo vyvinuté proudem v cívce platit

$$R_2 I_2^2 = \frac{R_2 U_2^2}{R_2^2 + (\omega_2 L_2)^2} \leq R_1 I_1^2 \quad (16)$$

a po dosazení (3) a (4) do (16) bude

$$\begin{aligned} R_2 I_2^2 &= \\ &= \frac{U_2^2 R_1 \frac{N_2}{N_1} \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^2}{R_1^2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^4 + \left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 (U_1^2 - R_1^2 I_1^2)} \leq R_1 I_1^2 \end{aligned} \quad (17)$$

Pro převinutí ze střídavého napětí na jiné střídavé napětí se stejným kmitočtem do (17) dosadíme  $f_2 = f_1$ . Pro převinutí ze stejnosměrného napětí na jiné stejno-

směrné nebo ze střídavého na stejnosměrné do (17) dosadíme  $f_2 = 0$  a v tom případě je

$$R_2 I_2^2 = \frac{U_2^2}{R_1} \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^2 \leq R_1 I_1^2 \quad (18)$$

Pro případ, že by celkové ztrátové teplo vyhovovalo vztahu (17) nebo (18), ale hustota proudu byla příliš veliká, zkонтrolujeme ještě hustotu proudu  $\sigma_2$ , vodiče převinuté cívky. Pro hustoty proudu v obou případech platí

$$\sigma_2 = \sigma_1 \cdot \frac{I_2}{I_1} \cdot \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^2 \leq \sigma_1 \quad (19)$$

Při splnění podmínky (1) bude

$$\sigma_2 = \sigma_1 \cdot \frac{N_1}{N_2} \cdot \left( \frac{d_1}{d_2} \right)^2 \leq \sigma_1 \quad (20)$$

a při splnění vztahu (7) je  $\sigma_2 = \sigma_1$ .

Při přepočtu vinuti ze střídavého napětí na jiné střídavé napětí může dojít při počítání podle (8) a (9) k chybě tím, že by se nové vinuti nevešlo do stejného místa, ačkoli jsme to předpokládali zavedením vztahu (7). V tom případě je potřeba průměr  $d_2$  vypočítaný podle (8) dosadit do (6) a takto přesněji vypočítaný počet závitů zkонтrolovat podle (7) zda se nové vinuti vejde. Kdyby se nevešlo, zvolíme menší průměr  $d_2$ , znova podle (6) vypočítáme počet závitů  $N_2$  a znova zkонтrolujeme dodržení vztahu (7). Vejdě-li se již nyní nové vinuti, je nutno zkонтrolovat hustotu proudu  $\sigma_2$ . Nevejdě-li se nové vinuti ani s průměrem, při kterém již hustota proudu je tak veliká, že ji nemůžeme zvětšit, bud pro nové vinuti můžeme využít více místa než podle (7), nebo cívku nelze pro požadované poměry převinout a použít.

Převinutí cívky na stejnosměrné napětí pro jiné stejnosměrné napětí nebo cívky na střídavé napětí pro jiné střídavé napětí stejného či blízkého kmitočtu je snadné a zpravidla vždy možné.

Převinutí cívky na stejnosměrné napětí pro střídavé napětí nebo naopak (popř. pro podstatně odlišný kmitočet, třeba 50 Hz a 500 Hz) nebývá většinou možné;

a) elektromagnety pro stejnosměrný proud mívají masivní jádro nebo i vodivou kostru cívky, což vadí pro střídavé magnetování;

b) elektromagnety pro střídavý proud mají zcela odlišnou charakteristiku, tj. závislost síly na poloze kotvy [ $F = f(x)$ ], neboť u nich závisí na poloze kotvy velikost indukčnosti i proudu v cívce [ $L = f(x)$  a  $I = f(x)$ ]. Při stejnosměrném napájení je takový magnet obvykle neschopný funkce a potřebuje pomocné obvody ke zvětšení síly při odpadlé kotvě (dvojí vinuti nebo předřadný odpor přepínané kontakty v závislosti na poloze kotvy apod.). Elektromagnety pro střídavý proud mají závity nakrátko (pro potlačení chvění a bručení);

c) podobné rozdíly se uplatní i při podstatně odlišných kmitočtech, např. 50 Hz a 500 Hz.

Ke konci uvedeme několik příkladů přepočtu.

### Příklad 1

Cívka pro střídavé napětí  $U_1 = 380$  V, proud  $I_1 = 0,03$  A, kmitočet  $f_1 = 50$  Hz, má činný odpor  $R_1 = 2000 \Omega$ , počet závitů  $N_1 = 10\,000$  a je navinuta vodičem s průměrem  $d_1 = 0,12$  mm. Má se převinout pro nové střídavé napětí  $U_2 = 220$  V s kmitočtem  $f_2 = 50$  Hz.

Podle (10) vypočítáme nový průměr vodiče  $d_2 = 0,157$  mm a ten zaokrouhlíme na  $d_2 = 0,16$  mm. Podle (11) vypočítáme počet závitů  $N_2 = 5780$ . Podle (7) máme místo jen pro  $N_2 = 5630$  závitů. Proto volíme průměr  $d_2 = 0,15$  mm a počet závitů vypočítáme přesněji podle (6) a vyjde  $N_2 = 5720$  závitů. V tom případě podle (7) máme místo pro  $N_2 = 6400$  závitů, což již vyhovuje. Hustoty proudu jsou  $\sigma_1 = 2,65 \text{ A/mm}^2$ ;  $\sigma_2 = 2,97 \text{ A/mm}^2$ .

### Příklad 2

Cívka pro stejnosměrné napětí  $U_1 = 220$  V, proud  $I_1 = 0,2$  A, má počet závitů  $N_1 = 35\,000$  a je navinuta vodičem s průměrem  $d_1 = 0,35$  mm. Má se převinout pro nové stejnosměrné napětí  $U_2 = 48$  V.

Nový průměr podle (14) je  $d_2 = 0,75$  mm, nový počet závitů podle (15) je  $N_2 = 7620$ . Podle (7) máme místo právě pro  $N_2 = 7620$  závitů. Hustoty proudu jsou  $\sigma_2 = \sigma_1 = 2,07 \text{ A/mm}^2$ .

### Příklad 3

Cívka pro střídavé napětí  $U_1 = 47$  V, proud  $I_1 = 0,1$  A, kmitočet  $f_1 = 50$  Hz má činný odpor  $R_1 = 3000 \Omega$ , počet závitů  $N_1 = 9000$  a je navinuta vodičem s průměrem  $d_1 = 0,26$  mm. Má se převinout pro stejnosměrné napětí  $U_2 = 12$  V.

Nový průměr vodiče podle (12) je  $d_2 = 0,412$  mm a zaokrouhlíme jej na  $d_2 = 0,4$  mm. Nový počet závitů podle (13) je  $N_2 = 3600$ . Podle (7) máme místo pro  $N_2 = 3800$  závitů. Hustoty proudu jsou  $\sigma_1 = 1,88 \text{ A/mm}^2$ ;  $\sigma_2 = 2 \text{ A/mm}^2$ .

### Literatura

[1] Sterlin, S. E.: Peresčet obmotok elektromagnetických apparatov. Promyšlennaja energetika (1972), č. 5, str. 22—23.

621.318.4

František Kašpar

## Prevíjate na iné napätie?


V praxi sa často používajú rôzne tabuľky pri určovaní parametrov nových vinutí elektrických strojov a prístrojov, ktoré chceme používať pri inom napätií, než na aké boli vyrobené. Niženaznačený postup dokazuje, že pri splnení určitých podmienok stačí k previnutiu pôvodného vinutia z napäcia  $U_1$  na napäcie  $U_2$  vedieť iba priemer vodiča  $d_1$  u pôvodného vinutia, nakoľko vzťah pre výpočet

priemeru nového vodiča  $d_2$ , ktorým navinieť nové vinutie, môžeme zjednodušene napísť v tvare

$$d_2 = d_1 \frac{U_1}{U_2} \quad (1)$$

Tento vzťah už naznačuje, že i medzi ostatnými parametrami pôvodného vinutia (indexy 1) a nového vinutia (indexy 2) môžu za určitých predpokladov platíť formálne rovnaké vzťahy ako medzi primárnymi a sekundárnymi veličinami v rovnici prevodu ideálneho transformátora. Vyplýnie to z nasledovnej úvahy:

Majme jednoduché vinutie podľa obr. 1, napájané jednosmerným napäťom (výsledky sú použiteľné aj u striedavého napäťa, ak sa nemení jeho frekvencia), pričom odpor vinutia nech je  $R$ . Počet závitov  $N$  tu určíme ako súčin

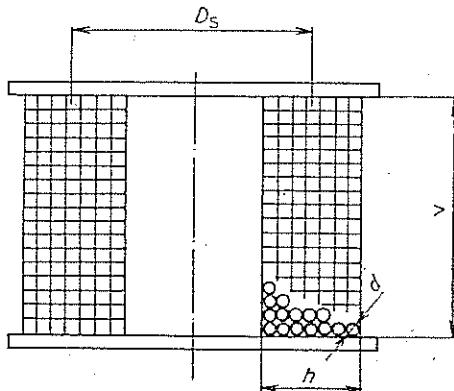

Obr. 1. Rozmery previjaného vinutia

počtu vrstiev ( $h/d$ ) a počtu závitov v jednej vrstve ( $v/d$ ). Stanovme podmienky, aby počet závitov  $N_2$  nového vinutia vytvoril rovnakú hrúbku vinutia  $h$ , ako bola pôvodná, resp. i rovnakú výšku  $v$ , teda aby nové vinutie zabralo rovnaký priestor ako pôvodné, a súčasne aby magnetomotorické napäcia nového a pôvodného vinutia boli rovnaké, t. j.  $N_2 I_2 = N_1 I_1$ . Potom po dosadení do tejto rovnice máme:

$$\frac{h}{d_2} \frac{v}{d_2} \frac{U_2}{R_2} = \frac{h}{d_1} \frac{v}{d_1} \frac{U_1}{R_1} \quad (2)$$

Za odpory vinutí  $R$  by sme mohli dosadiť známy vzorec  $R = \rho l / S$ , kde prierez vodičov  $S$  možno písť v tvare  $\pi d^2 / 4$  a dĺžky vodičov  $l$  v tvare  $\pi D_s N$ , pričom  $D_s$  je stredný priemer vinutia. Tak by sme po rozsiahlejšej úprave dostali uvedený vzťah (1) pre výpočet priemeru nového vodiča  $d_2$ . Vidíme, že ak použijeme rovnaký druh izolácie vodiča a nové vinutie navinieť čo najesnejšie do rovnakého priestoru, ako bolo pôvodné vinutie, potom nemusíme poznať počet závitov pôvodného, ani nového vinutia, ba netreba uvažovať ani s pôvodným a novým koeficientom plnenia, nakoľko jeho určovanie je i tak problematické a koniec koncov malé percento závitov viac či menej podstatne neovplyvní vlastnosti zariadení.

Ak by sme prípadne len z nejakého dôvodu chceli viedieť počet závitov nového vinutia  $N_2$  (napr. k určeniu množstva drôtu — jeho hmotnosti, resp. dĺžky), potom môžeme použiť vlastne už uvažované vzťahy:

$$N_2 = \frac{hv}{d_2^2} = \frac{hv}{\left(d_1 \sqrt{\frac{U_1}{U_2}}\right)^2} = \frac{hv}{d_1^2} \frac{U_2}{U_1} = N_1 \frac{U_2}{U_1} \quad (3)$$

Z uvedeného vyplýva, že pri prevíjaní elektrických strojov a prístrojov na iné parametre (u striedavého napäťa uvažujeme s rovnakou frekvenciou) možno naložiť výhodou využiť rovnicu prevodu ideálneho transformátora

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \quad (4)$$

teda parametre nového vinutia môžeme určiť bez zložitých výpočtov a tabuľiek.