


Schéma č. 8

Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru připojeného přes měřicí transformátory proudu se spínacím prvkem - soustava TN-C

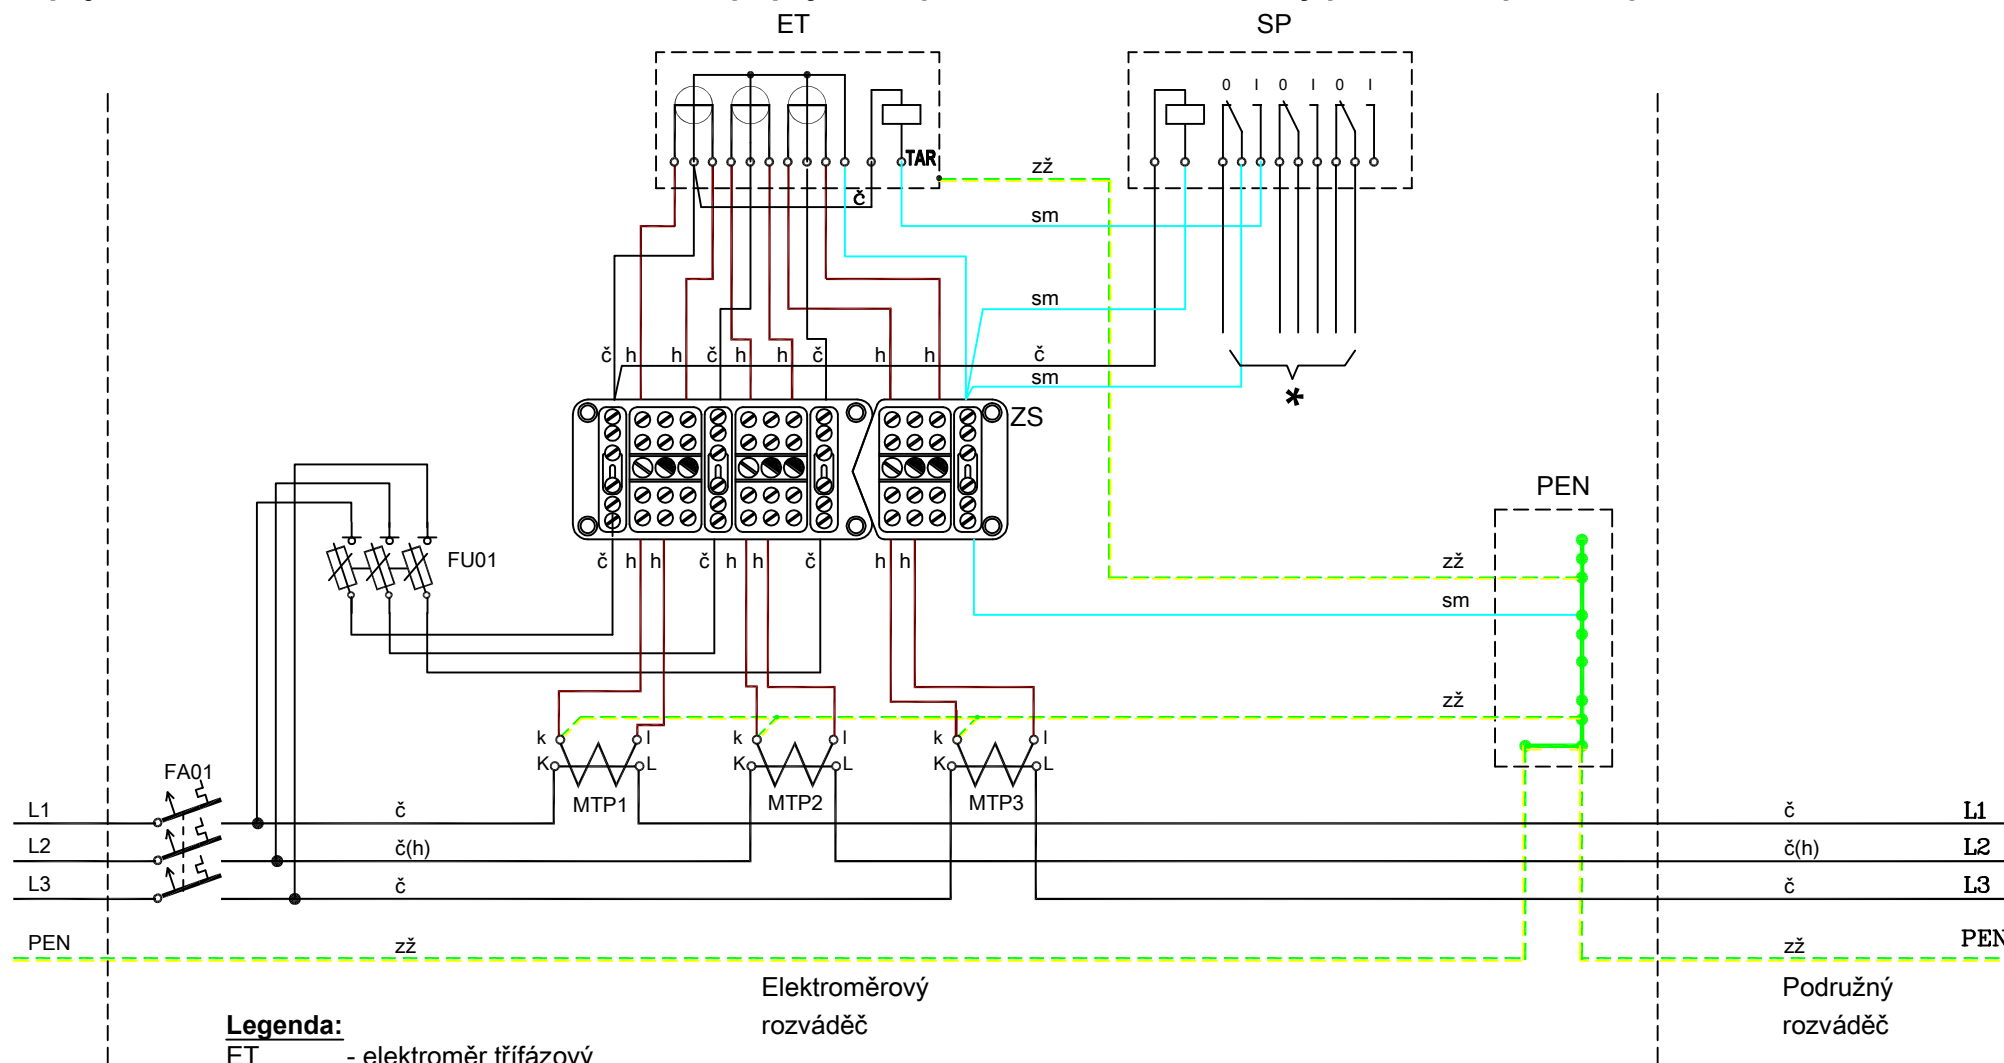

Legenda:

- ET - elektroměr třífázový
- FA01 - jistič před elektroměrem
- ZS - zkušební svorkovnice
- MTP1,2,3 - měřicí transformátory proudu
- FU01 - pojistkový odpínač (plombovatelný v zapnutém stavu)
- PEN - svorkovnice PEN
- SP - spínací prvek
- - Šroub dotažen
- - Šroub uvolněn

Barevné značení vodičů: č-černý, h-hnědý, sm-světle modrý, zž-zelený/žlutý,
Svorkovnice ZS musí být v horizontální poloze zajišťující správnou funkci napěťových propojek

- TAR - svorka pro ovládání tarifu
- * - zapojení spínacího prvku musí být v souladu s příslušnými schématy dle zvolené sazby